

## PROCEDURE DE RAPPEL EN MAGASIN


### RAPPEL DES INFLATEURS APEKS WTX PRODUITS CONCERNÉS:

42772	INFLATEUR COMPLET
42775	INFLATEUR COMPLET (version à droite)
15755	INFLATEUR, SOUS ENSEMBLE
388032	ENVELOPPE, WTX3, APEKS
388145	ENVELOPPE, WTX4, APEKS
388060	ENVELOPPE, WTX6, APEKS
388080	ENVELOPPE, WTX8, APEKS
388260	ENVELOPPE, WTX6R, REDONDANTE, APEKS

**PROBLÈME** : Aqua Lung a été informé récemment d'un cas de dévissage du bouton de gonflage oral de l'inflateur monté sur les gilets WTX d'Apeks. Si le bouton se dévisse, le ressort de rappel peut sortir de son logement ; il n'y a alors plus de tension sur la pièce qui assure l'étanchéité. Si cela se produit dans l'eau, l'enveloppe du gilet se vide de son contenu par l'embout buccal.

Aqua Lung demande à tous les possesseurs de gilet WTX équipé d'un inflateur de ramener le gilet chez leur revendeur agréé Aqua Lung pour une vérification et une mise à niveau.

Il s'agit de vérifier la tenue du bouton de gonflage oral.

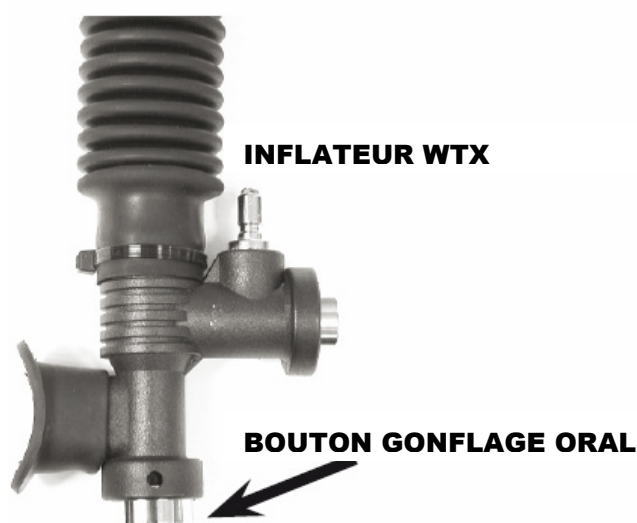

**Ce contrôle est gratuit.**

**Si une réparation est nécessaire la mise à niveau est prise sous garantie.**