

# NOTE TECHNIQUE

NR	OB1503
DAT	27/07/15

MODELE	F(L)200F/F(L)200G
SUJET	Action de rappel remplacement du boîtier de contrôle moteur (ECU)

## ACTION DE RAPPEL

**Attention il s'agit ici d'une modification à effectuer en priorité. Nous vous demandons d'effectuer cette modification dans l'immédiat en vue de garantir la sécurité des utilisateurs.**

### DESCRIPTION

L'ECU utilisé sur ces moteurs est défectueux. Le « cliquetis » peut ne pas être détecté et l'ECU peut ne pas être en mesure d'adapter les réglages pour éliminer le cliquetis avec les différentes qualités de carburants rencontrés dans le marché.

Pour éviter que des problèmes se présentent un ECU contenant un mapping modifié doit être monté sur les moteurs concernés.

### ACTION DEALER

En vue d'améliorer la durabilité du moteur vous êtes prié de remplacer immédiatement les pièces affectées par les pièces améliorées.

### LISTE DES MOTEURS CONCERNES:

Ci-dessous, vous trouverez la liste des moteurs concernés:

Modèle	Code Model	N° de série concernés de - à
F200F	6DA	1000001 - 1006239
FL200F	6DB	1000001 - 1000764
F200G	6DV	1000001 - 1001140
FL200G	6DW	1000001 - 1000556


### PIECES DETACHEES:

**Veillez commander un kit en fonction du modèle:**

Nom Kit	N° de pièce	Quantité	Pour modèle
6DA ECU Kit	<b>90891 - 40834</b>	1	F200F
			FL200F
6DV ECU Kit	<b>90891 - 40835</b>	1	F200G
			FL200G


## IDENTIFICATION DES PIECES

**Ancien**

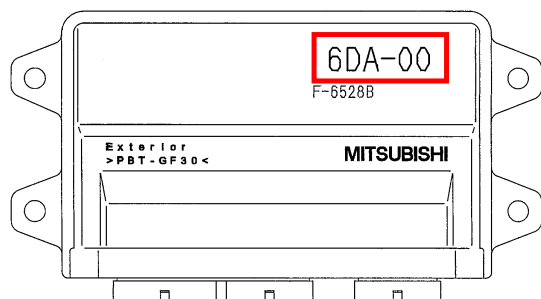


6DA-8591A-00


**Nouveau**

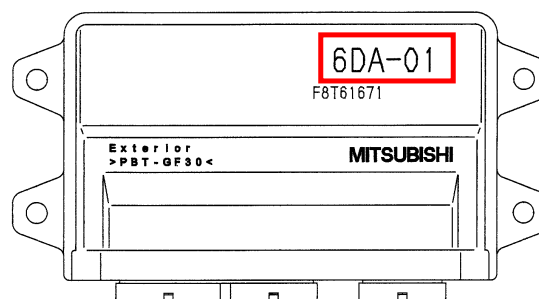

6DA-8591A-01 or 6DA-8591A-02

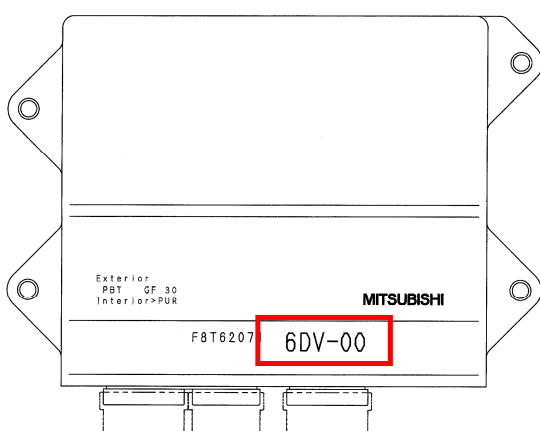

6DV-8591A-00

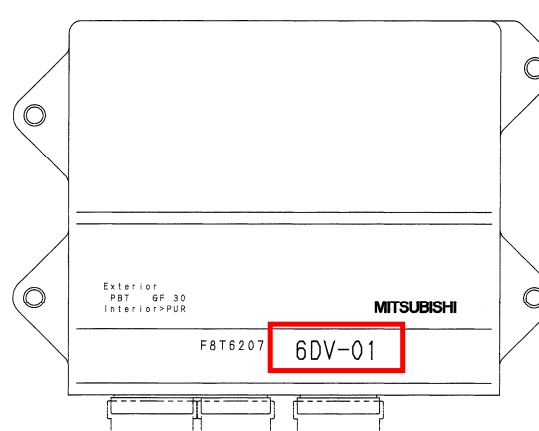

6DV-8591A-01 or 6DV-8591A-10

## NOTICE DE MONTAGE

Voir le manuel d'atelier.

## Garantie

Veuillez remplir les informations suivantes dans la demande de garantie :

Changer le groupe de garantie de 140 vers	<b>ME3</b>
Code Problème (cause) :	<b>EP</b>
Jobcode :	<b>7010</b>