

TECHNISCHE NOTA

| | |
|-------|----------|
| NR | OB1502 |
| DATUM | 15/03/15 |

| | |
|-----------|--|
| MODEL | F115B tot 2015 modellen |
| ONDERWERP | Terugroepaktie vervangen van de gasklepsteun |

Terugroepaktie

Opgelet het gaat hier om een ombouw met grote prioriteit. We vragen u met aandrang deze terugroepaktie onmiddellijk uit te voeren teneinde de veiligheid van de gebruikers te verzekeren .


BESCHRIJVING

Het risico bestaat dat door de motorvibraties de gasklepsteun afbreekt. Na het breken van deze steun valt de motor stil doordat de elektrische stroomtoevoer naar de gasklepmotor onderbroken wordt (de massa-connecties vallen weg).

De motor kan nadien ook niet meer gestart worden.

Dit kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties.

Yamaha heeft daarom een nieuwe verstevigde steun en bijhorende langere bouten ontwikkeld.

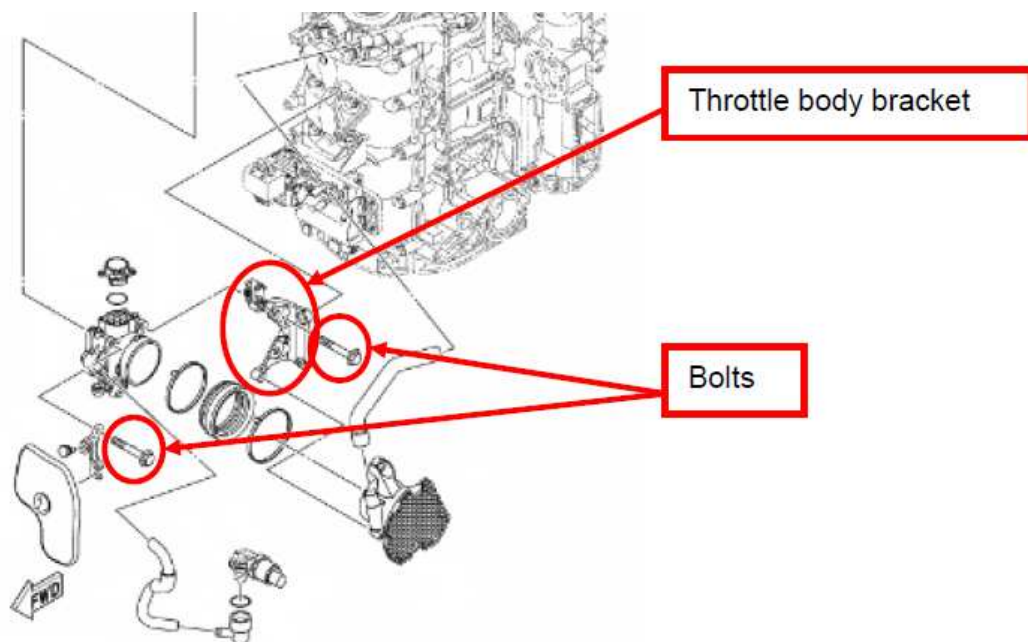

DEALERAKTIE

Teneinde de duurzaamheid van de motor te verbeteren dient u dringend de gasklepsteun en zijn bouten te vervangen door de nieuwe verbeterde versie.

LIJST VAN GETROFFEN MOTOREN:

Hieronder vindt u de lijst met betrokken motoren:


| Model name | Model code | Getroffen serienummers van tot |
|------------|------------|--------------------------------|
| F115B | 6EK | 1000001 - 1013929 |
| FL115B | 6EL | 1000001 - 1000311 |

ONDERDELEN:

Bestel uitsluitend de kit : **90891-40850**

De nieuwe onderdelen zijn te bestellen in het magazijn maar de referenties zijn mogelijk nog niet gekend in uw bestand, dus dienen lokaal bij u gecreëerd te worden.

Identificatie van de onderdelen:

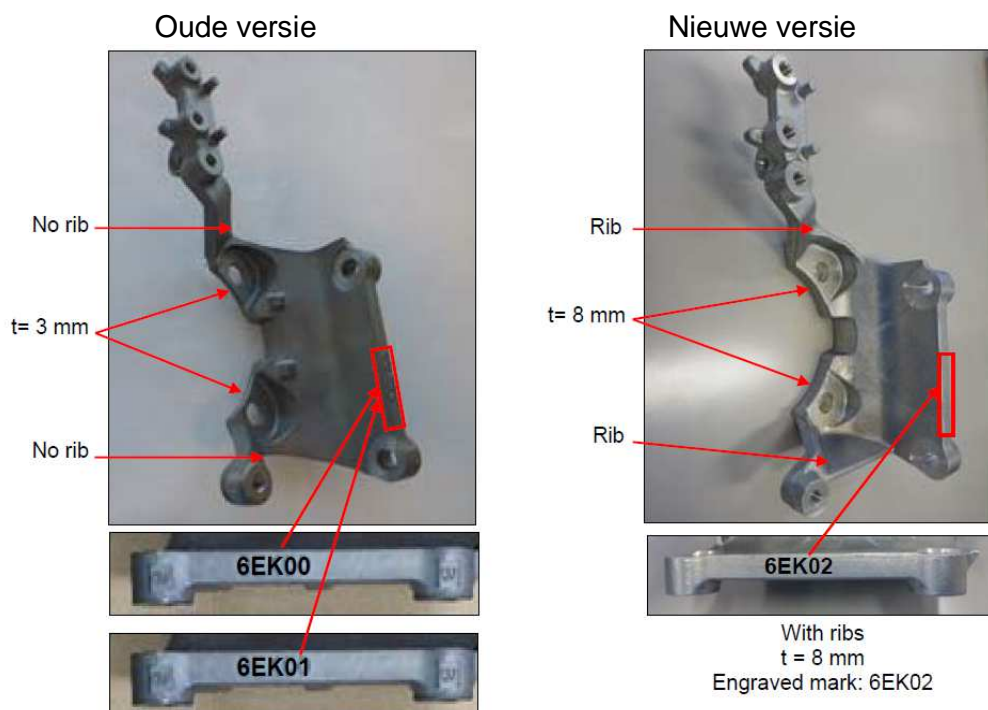

OPGELET:

**Sommige motoren bevatten reeds de vernieuwde onderdelen, dus gelieve ze te identificeren alvorens de werkzaamheden aan te vatten.
(Zie hierboven voor de juiste identificatie)**

GARANTIE

Vul volgende gegevens in op uw garantieclaim :

Wijzig garantiegroep : 140 → MD5

Probleem code (oorzaak) : EZ

Jobcode : 9908

MONTAGEHANDLEIDING

Zie bijgevoegd

