

NOTE TECHNIQUE

NR	OB1502
DAT	15/03/15

MODELE	F115B jusqu'à l'année-modèle 2015
SUJET	Action de rappel remplacement support clapet de gaz

ACTION DE RAPPEL


Attention il s'agit ici d'une modification à effectuer en priorité. Nous vous demandons d'effectuer cette modification dans l'immédiat en vue de garantir la sécurité des utilisateurs.

DESCRIPTION

Il existe un risque que suite aux vibrations du moteur le support du clapet de gaz casse.

Le cas échéant, l'alimentation électrique du moteur du clapet sera coupée (plus de connexion de masse) et le moteur s'arrêtera complètement. Il sera impossible de le redémarrer. Ceci pourrait causer des situations extrêmement dangereuses.

C'est la raison pour laquelle Yamaha a développé une version renforcée du support ainsi que des boulons rallongés.

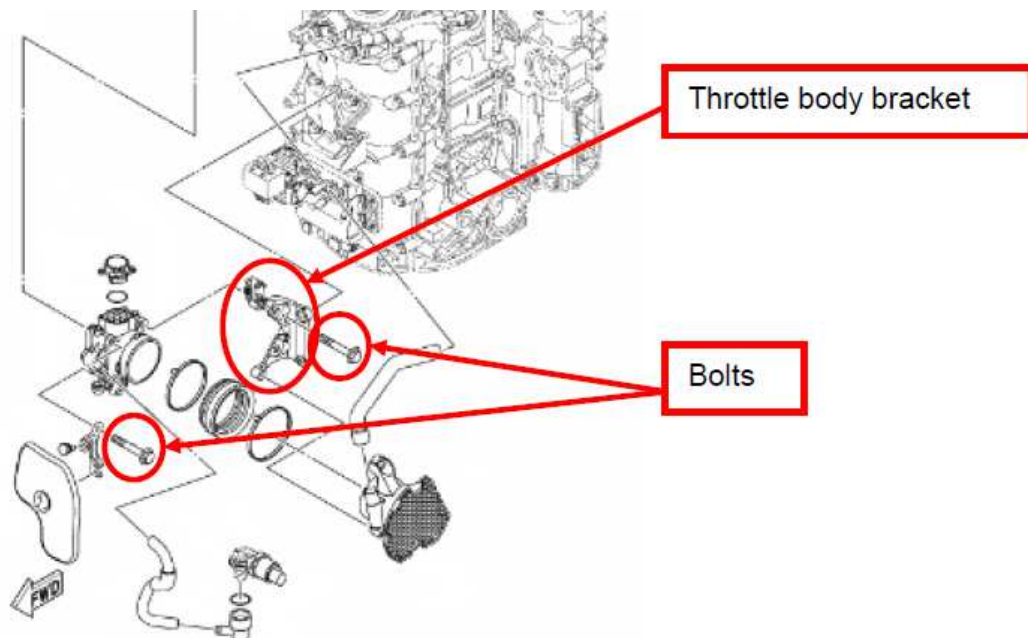

ACTION DEALER

En vue d'améliorer la durabilité du moteur vous êtes prié de remplacer immédiatement les pièces affectées (à savoir le support clapet de gaz et les boulons d'origine) par les pièces améliorées.

LISTE DES MOTEURS CONCERNÉS:

Ci-dessous, vous trouverez la liste des moteurs concernés:


Modèle	Code Model	N° de série concernés de - à
F115B	6EK	1000001 - 1013929
FL115B	6EL	1000001 - 1000311

PIECES DETACHEES:

Veillez commander un seul kit: 90891 - 40850

Les pièces détachées sont à commander par vos soins. Si les références ne sont pas connues dans votre base de données, il va falloir les créer pour pouvoir les commander.

Identification des pièces:

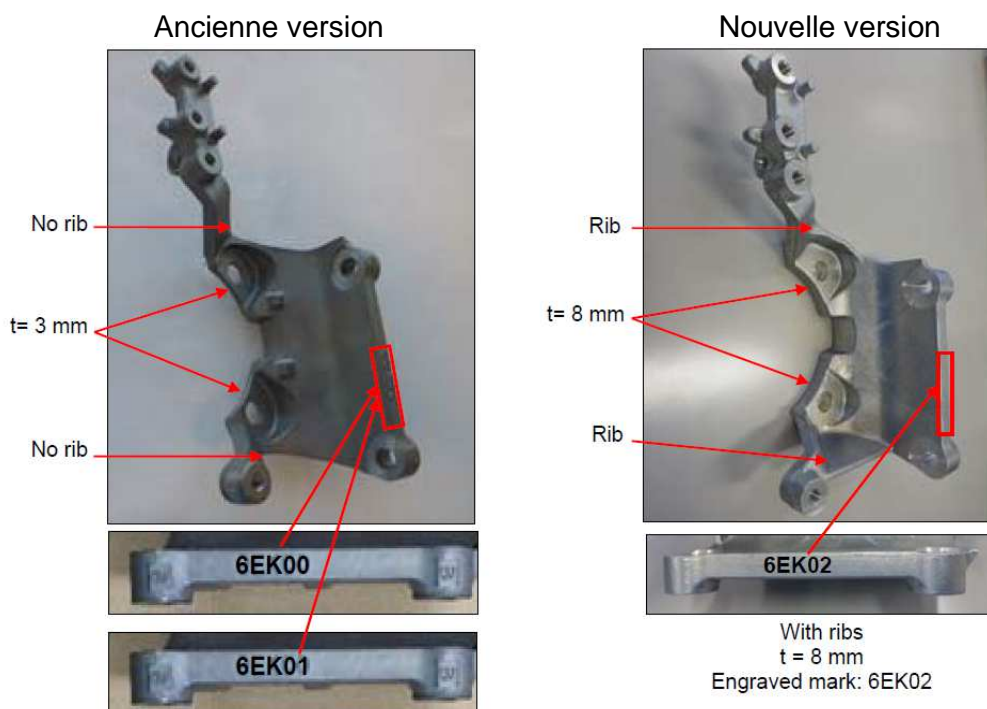

ATTENTION:

Certains moteurs ont déjà été modifiés avant d'être livrés. Veuillez donc toujours contrôler avant de procéder aux changements (voir plus haut – procédure comment identifier).

NOTICE DE MONTAGE

Voir la notice de montage en annexe.

GARANTIE

Veuillez remplir les informations suivantes dans la demande de garantie :

Changer le groupe de garantie: 140 → MD5

Code Problème (cause) : EZ

Jobcode : 9908